



K-FLEX AL CLAD SYSTEM – РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ТРУБКА K-FLEX AL CLAD


A - Установите предварительно разрезанную трубку K-FLEX AL CLAD на трубу. Нанесите клей K-FLEX на шов эластомерной изоляции

B - Склейте шов эластомерной изоляции. Удалив силиконовую пленку, приклейте самоклеящийся нахлест

C - Зафиксируйте нахлест пластиковыми или металлическими заклепками (используя монтажное шило).

D - Проклейте шов самоклеящейся лентой AL CLAD шириной минимум 50 мм.

E - При наружном применении проклейте шов и края ленты силиконовым герметиком K-Sil 1209 Alu.

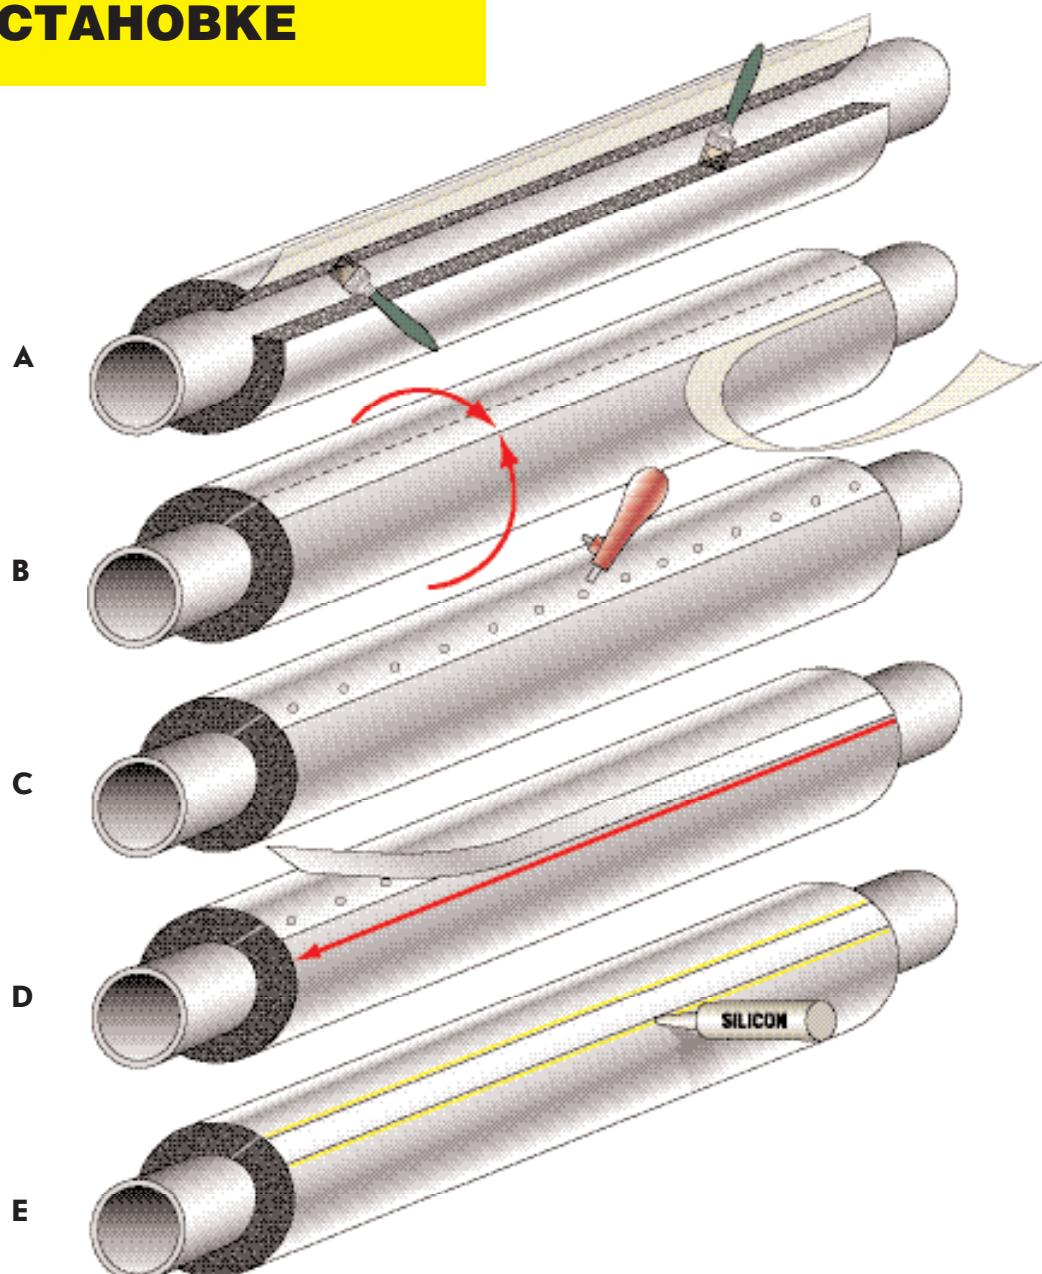


ПРИМЕЧАНИЕ: для наилучшей адгезии самоклеящейся ленты AL CLAD необходимо выдержать ее перед монтажом при температуре минимум 15оС.

Трубы AL CLAD могут разрезаться при помощи обычного ножа с длинным острым лезвием.

ЛИСТЫ K-FLEX AL CLAD

Рекомендуется устанавливать на трубы с наружным диаметром > 160 мм

A

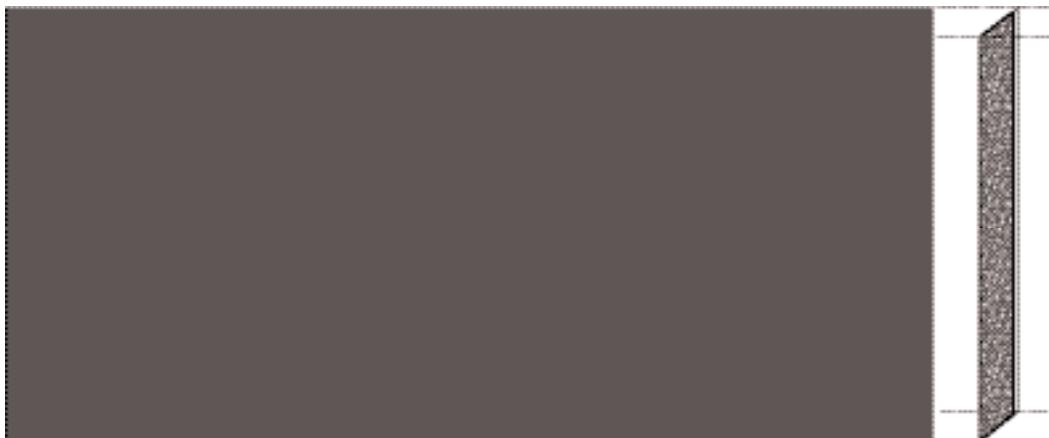

$$h = [O.D. + (thk \times 2.3)] \times 3.14$$

где:

O.D. - наружный диаметр трубы;

thk - толщина изоляции


A - Отрежьте участок листа шириной, соответствующей длине окружности трубы (используя приведенную формулу). Подрежьте края швов согласно толщине листа.

B - Установите участок листа AL CLAD на трубопровод. Нанесите клей K-FLEX на шов эластомерной изоляции.

C - Склейте шов эластомерной изоляции.

D - Проклейте шов самоклеящейся лентой AL CLAD шириной минимум 50 мм.


E - При наружном применении швы и края лент должны быть проклеены силиконовым герметиком K-Sil 1209 Alu.

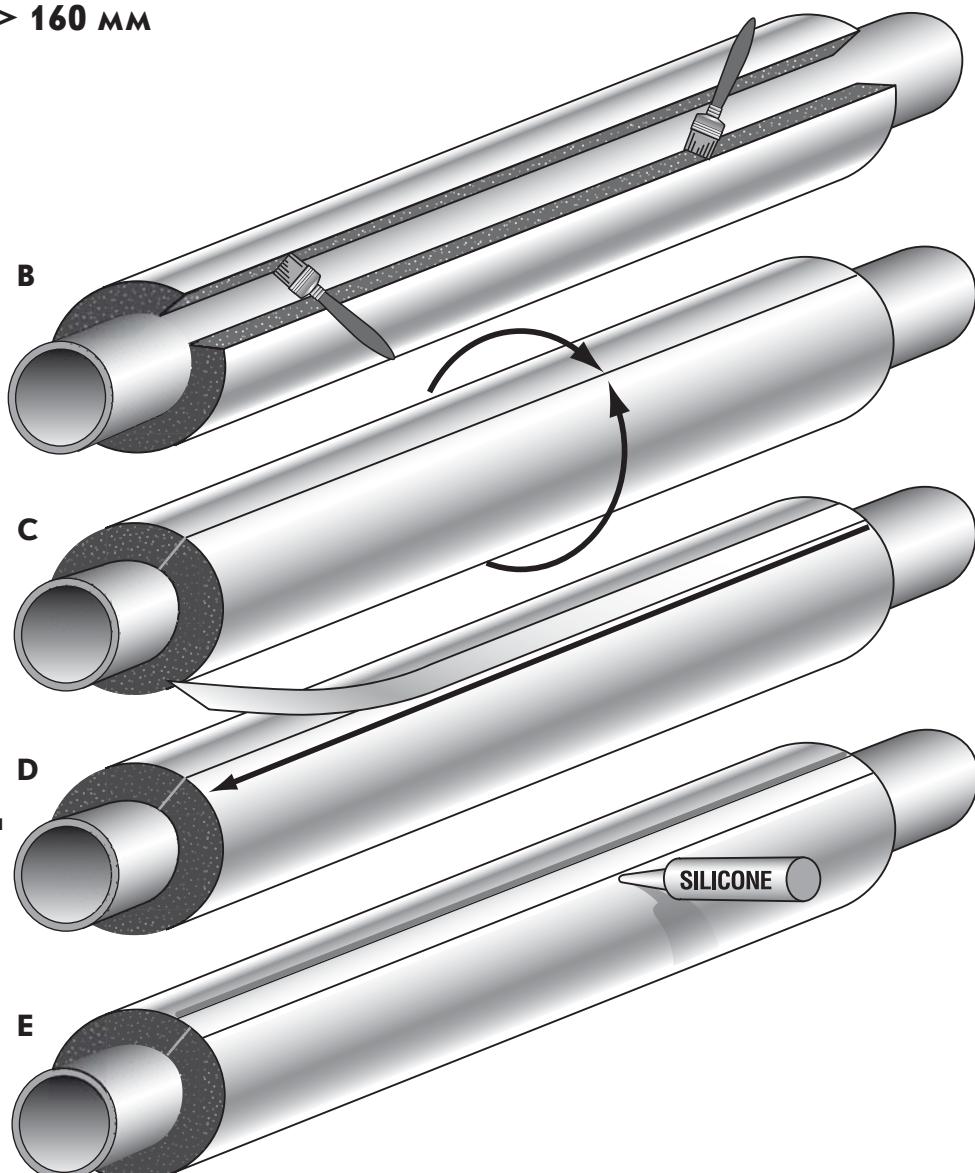

УСТАНОВКА ТРУБОК AL CLAD SYSTEM ИЛИ ЛИСТОВ AL CLAD НА СМЕЖНЫЕ УЧАСТКИ

A - Установите изоляционную трубку или лист на трубопровод (2) для последующего соединения с предыдущим участком (1). Нанесите клей K-FLEX на торцы эластомерной изоляции.

B - Прижмите второй участок до контакта с первым.

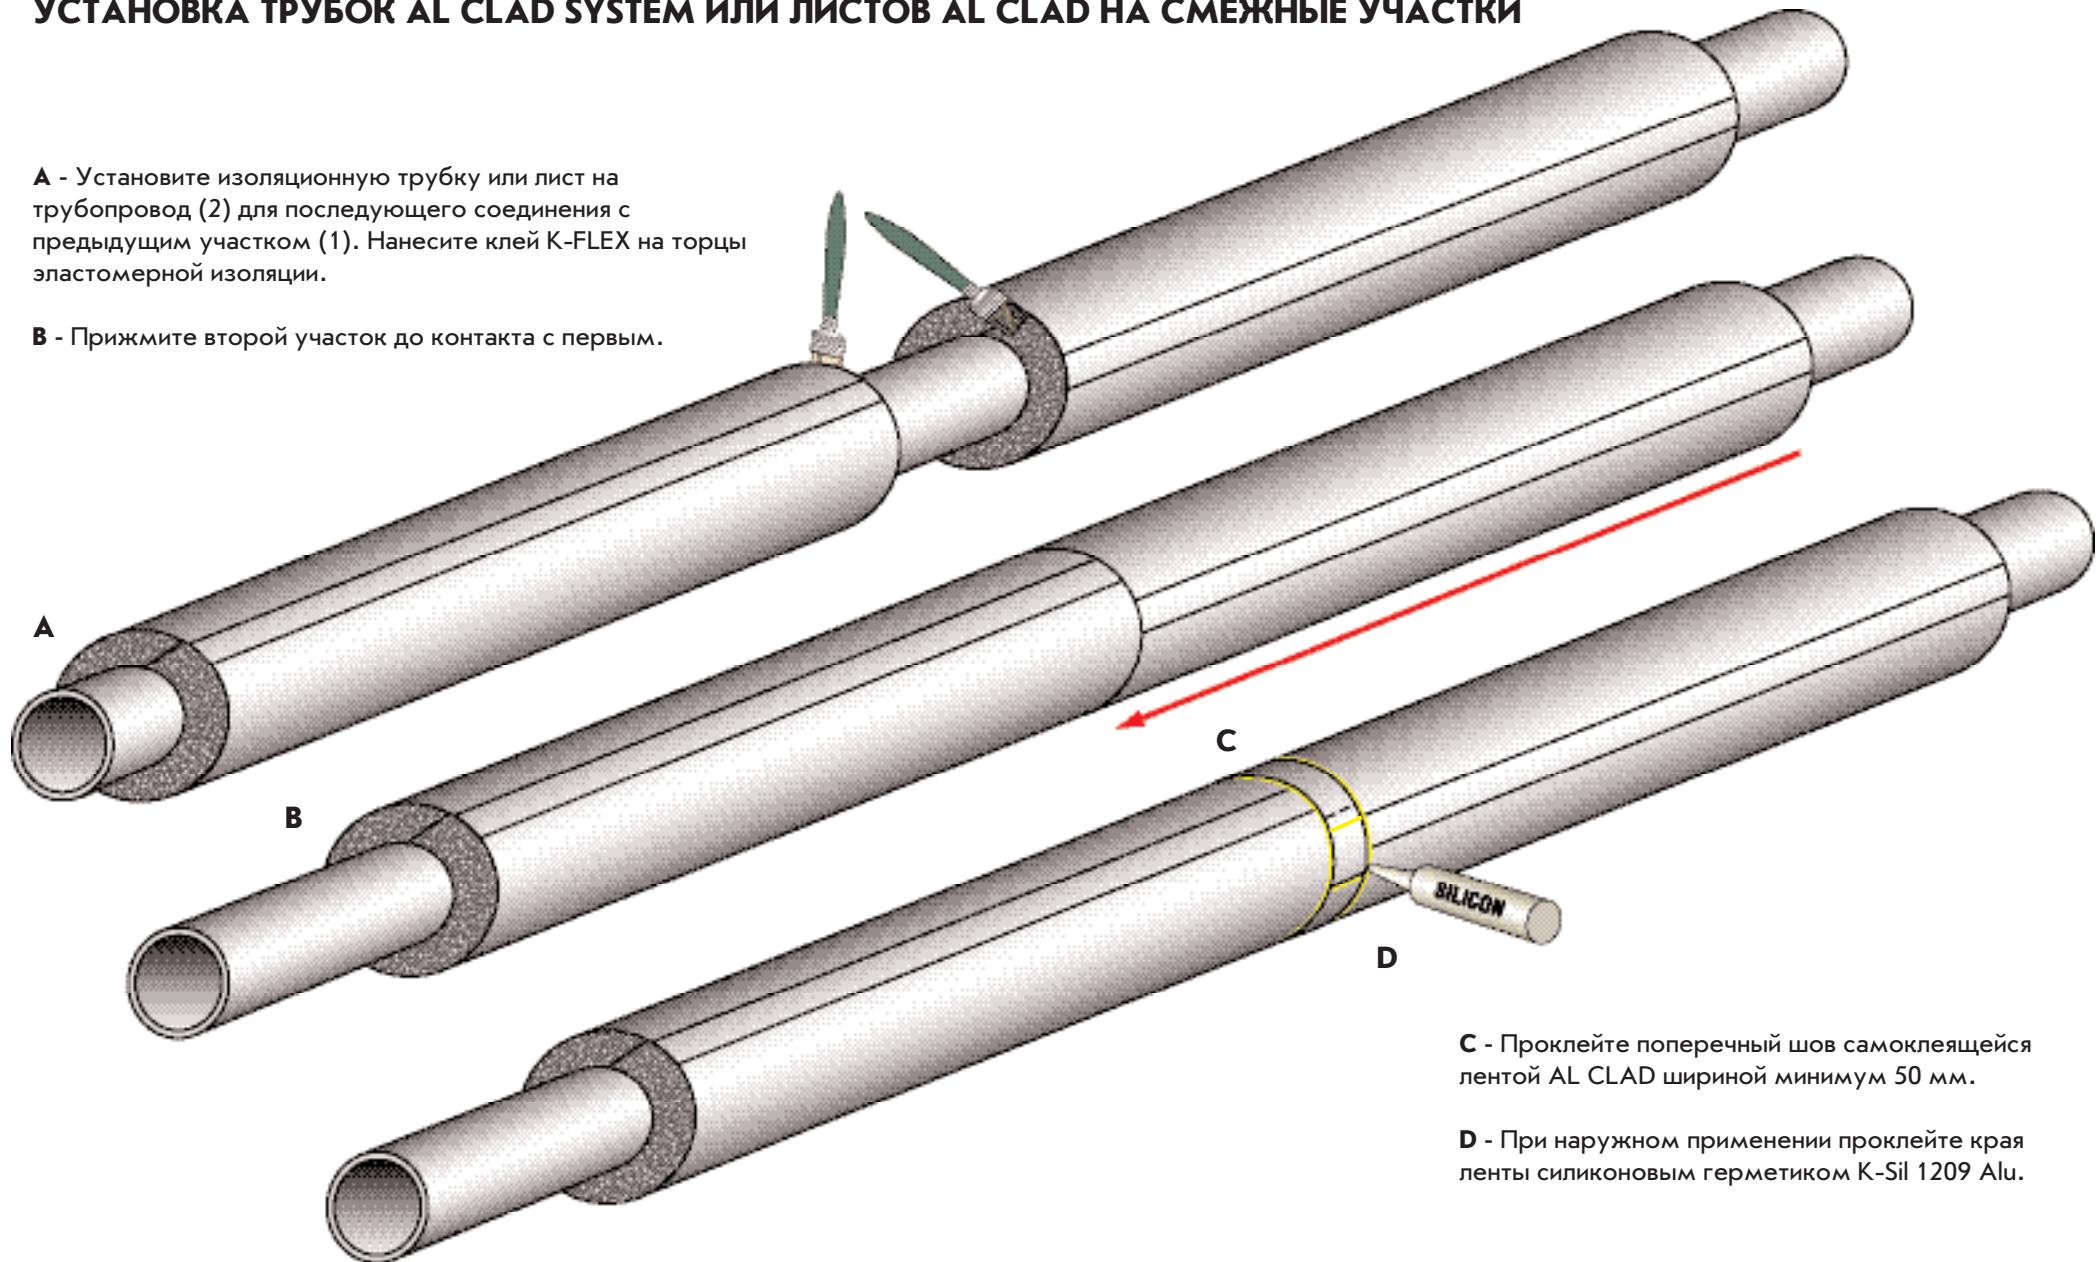

C - Проклейте поперечный шов самоклеящейся лентой AL CLAD шириной минимум 50 мм.

D - При наружном применении проклейте края ленты силиконовым герметиком K-Sil 1209 Alu.




ГОТОВЫЕ УГЛЫ AL CLAD

СТЫК УГЛА И ТРУБ


Угол покрытия AL CLAD установлен на угол изоляции с помощью kleевой полосы шириной 30 мм (а).

Оставшаяся часть покрытия оставлена не приклеенной для облегчения монтажа (б).

На внутренней поверхности угла имеется самоклеящийся нахлест ширины 50 мм, защищенный силиконовой пленкой.

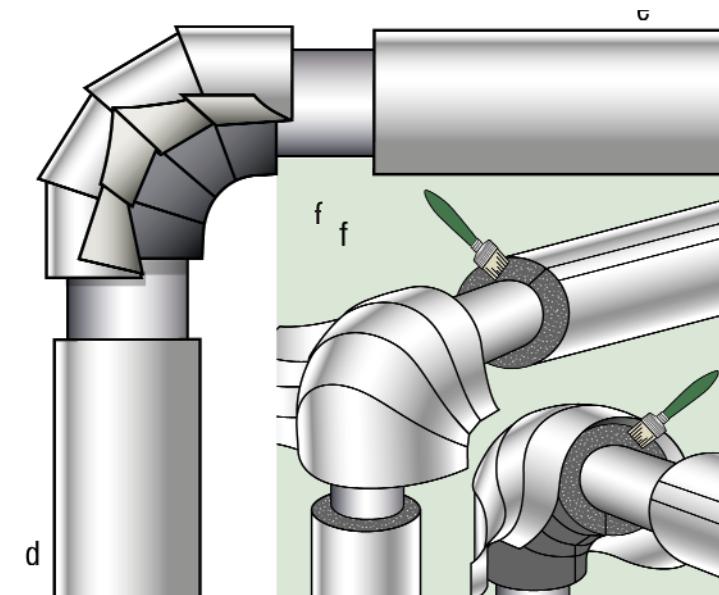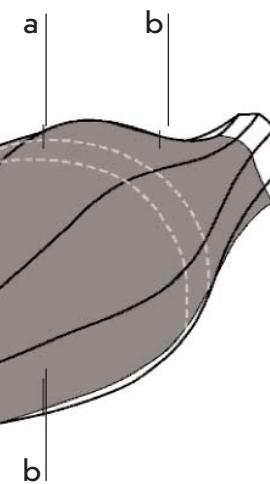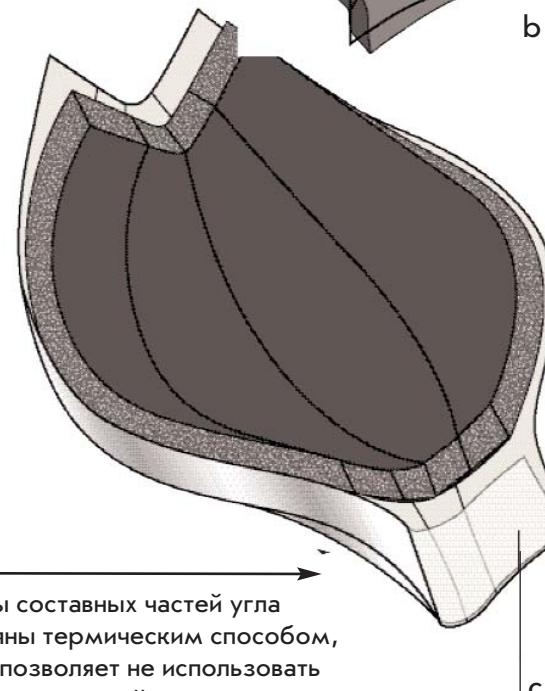

- 1 - Установите угол эластомерной изоляции на угол трубопровода. Нанесите клей K-FLEX на шов изоляции

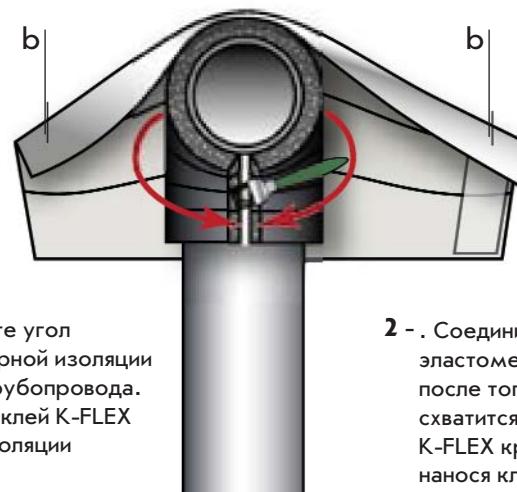

- 2 - Соедините шов эластомерного угла. Только после того, как шов схватится, приклейте kleem K-FLEX края угла к трубам, нанося клей на глубину нескольких миллиметров.



- 3 - Установите изоляцию на прилегающие трубы (d-e).

- 4 - Нанесите клей K-FLEX на торцы поперечных швов эластомерной изоляции (f).



- 5 - Прижмите изоляцию трубы к изоляции угла (g).

6. - Оберните покрытие вокруг угла, оставив нахлест не склеенным (а).

7. - Удалите силиконовую полоску с нахлеста (б) и сожмите шов для получения надлежащей адгезии.

8. - Зафиксируйте шов пластиковыми заклепками (с) (см. каталог аксессуаров).

9. - Проклейте шов лентой AL CLAD шириной 30 или 35 мм (д).

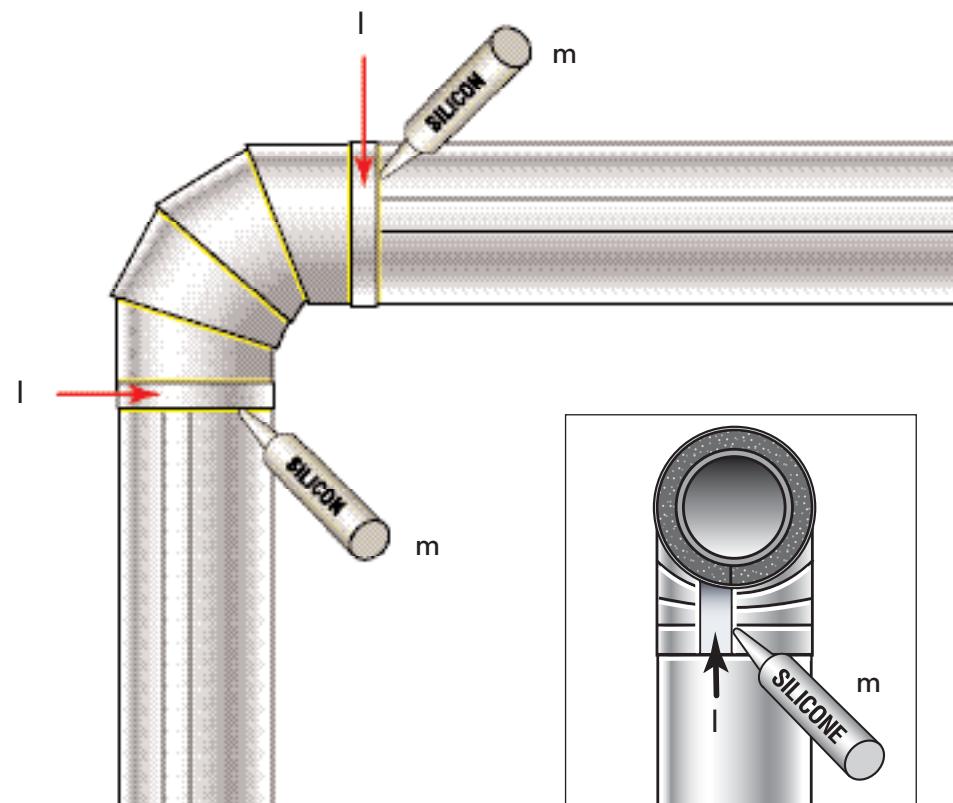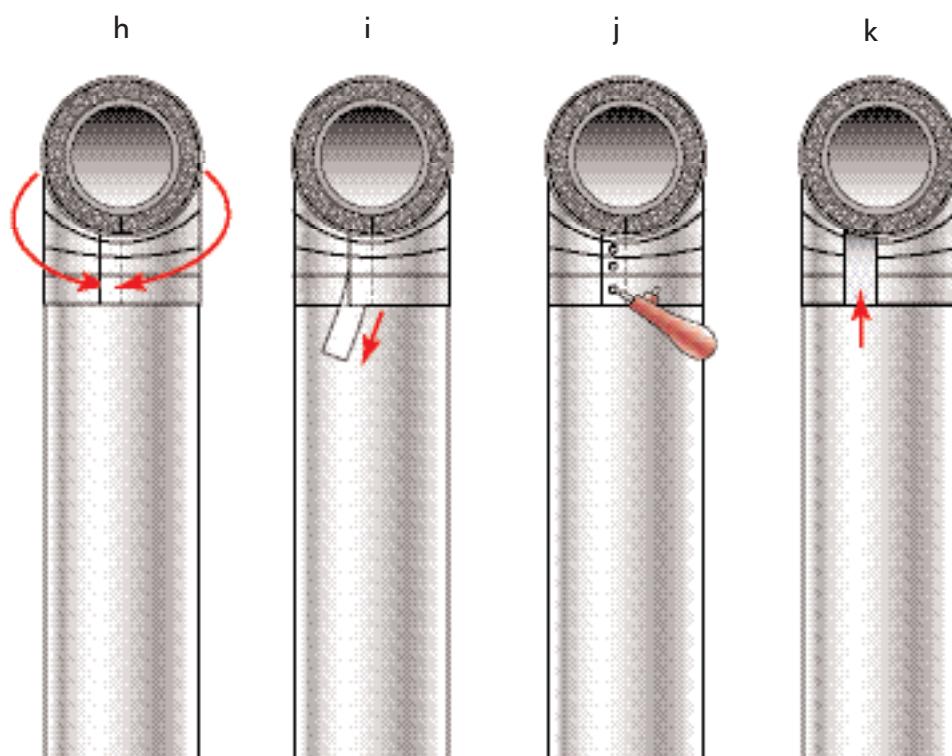

10. - Проклейте швы между углом и трубами лентой AL CLAD шириной минимум 50 мм (е-ф).

11. - При наружном применении проклейте все швы и края лент силиконовым герметиком K-Sil 1209 Alu.